

SP シリーズ

印字テープが巻き取られない場合の対処方法について

(ローラーに巻き込む／印字テープが切れる)

	原因	対策
テープ送り出し側の不具合	右側の新品テープ取付箇所の負荷が強すぎるため、印字テープが進まない。	ロックナットセットの不具合が考えられますので交換して下さい。 ※ 印字テープの生産ロット誤差により、テープの紙管部分が若干狭く、送り出し側に負荷が生じる場合がありますが、商品性能上問題ありません
テープ巻取側の不具合	印字開始時に印字テープが弛みローラーに巻き付くため。	印字テープを張った状態で印字を開始して下さい。 印字テープを張っても弛む場合は、次の項目をご参照下さい。
	印字テープが巻き取られず、材料に貼り付きローラーへ巻込んでしまうため。	テープ巻取クラッチ圧の調整をして下さい。 (テープ巻取クラッチリングを交換) ※取扱説明書(機械編もしくは詳細編)に記載
その他の要因	静電気等が発生し、材料に印字テープが張り付くため。	材質により静電気が発生しやすい場合があります。静電気を取り除くよう、使用環境を改めて下さい。